

シールド掘進工事(本格的な掘進)の地表面計測結果



【計測結果※1】

計測値は、シールド機の掘進により建築物に影響を与えないとする目安値(1/1000rad)を下回っていることを確認しました。


計測箇所	最大鉛直変位※2	最大傾斜角※2	目安値
測線1	+2mm	0.1/1000rad	1/1000rad
測線2	±2mm	0.2/1000rad	1/1000rad
測線3	±2mm	0.2/1000rad	1/1000rad
測線4	±2mm	0.2/1000rad	1/1000rad

※1 計測はシールド機が測線の前後を通過する一定の期間にわたって実施しました。

※2 通過前に比べて変化した量のうち最も大きく観測された時の値を示しています。

なお、計測結果には測量に伴う誤差も含まれています。

参考 【傾斜角のイメージ(1/1000radの場合)】

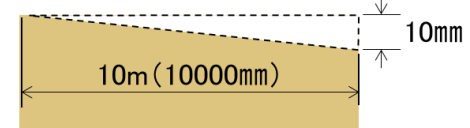

○ 建築物に関する傾斜角と機能的障害程度の関係

傾斜角	障害程度
4/1000rad	不具合が見られる
7/1000rad	建具が自然に動くのが顕著に見られる
17/1000rad	生理的な限界値

小規模建築物設計指針(2008年 日本建築学会)一部抜粋

シールド掘進工事(本格的な掘進)の振動・騒音計測結果



【計測結果】

- ・振動については、掘進中と掘進停止中で変化がありましたが、「人体に感じない程度」という振動の目安値を下回っています。
- ・騒音については、掘進中と掘進停止中でほとんど変化がありませんでした。

※シールド機が「計測点2」を通過した日に計測を実施し、現在、計測結果を取りまとめています。次回の更新で計測結果をお知らせします。

参考

振動の目安(dB)

70	大勢の人に感じる程度のもので、戸、障子がわずかに動く
60	静止している人だけ感じる
50	人体に感じない程度

騒音の目安(dB)

80	地下鉄の車内(窓を開けたとき)・ピアノ
70	掃除機・騒々しい事務所
60	普通の会話・チャイム
50	静かな事務所
40	深夜の市内・図書館

「西知多道路環境影響評価準備書のあらまし」より抜粋

計測項目	計測点1	
	掘進停止中	掘進中
振動レベル L_{10} (dB)	25未満	26
騒音レベル L_{A5} (dB)	70	70

振動レベル L_{10} : 振動レベルをある時間測定したとき、全測定値の最高値と最低値側からそれぞれ10%除外し、残った測定値の上端値

騒音レベル L_{A5} : 騒音レベルをある時間測定したとき、全測定値の最高値と最低値側からそれぞれ5%除外し、残った測定値の上端値

※ 計測はシールド機が計測点を通過する日に実施しました